

**Ex1** 1.  $B = \mu_0 \frac{N I}{L} = 4\pi \cdot 10^{-7} \times \frac{400 \times 10}{0,2} = 0,0251 T = 25,1 mT$


2.  $S = \pi \frac{d^2}{4} = \pi \times \frac{5^2}{4} = 19,6 \text{ cm}^2 = 19,6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

3.  $\Phi = NBS = 400 \times 0,5 \times 19,6 \times 10^{-4} = 0,392 \text{ WB}$

**Ex2** 1. Dans la bobine se produit le phénomène d'induction électromagnétique.  
 2. Devant le pôle Sud qui s'approche, la bobine crée une face Sud, en créant un courant induit  $i$ . D'après le sens de bobinage des enroulements, on en déduit le sens de  $i$  dans la bobine. Comme la bobine se comporte en générateur ici, la tension induite  $e$  qui apparaît à même sens que  $i$ .

D'après le schéma, on a  $u = -e$  donc  $u < 0$ .

3. Loi de Lenz: Le courant induit, par ses effets, s'oppose à la cause qui lui a donné naissance.

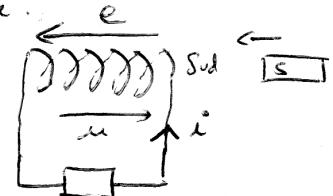


Loi de Faraday: la f.e.m induite  $e$  dans un circuit soumis à un flux variable  $\Phi(t)$  est égale à  $e = -\frac{d\Phi}{dt}$

4. Lorsque l'aimant est immobile, il n'y a pas de variation de flux, donc pas de f.e.m induite  $e$ , pas de circulation de courant induit  $i$  et  $u = 0$ .

5. Si on ne connecte pas la résistance, il ne peut y avoir circulation de courant dans la bobine:  $i = 0$ . Par contre il y aura apparition d'une f.e.m  $e$  et on aura  $u = -e < 0$ .

**Ex3** 1.  $W = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow I^2 = \frac{2W}{L} = \frac{2 \times 0,4}{0,15} = 5,33 \Rightarrow I = \sqrt{5,33}$   
 $I = 2,31 \text{ A}$

2. D'après l'expression de  $W$ , si  $I$  est multiplié par 2,  $W$  est multiplié par  $2^2 = 4$ .

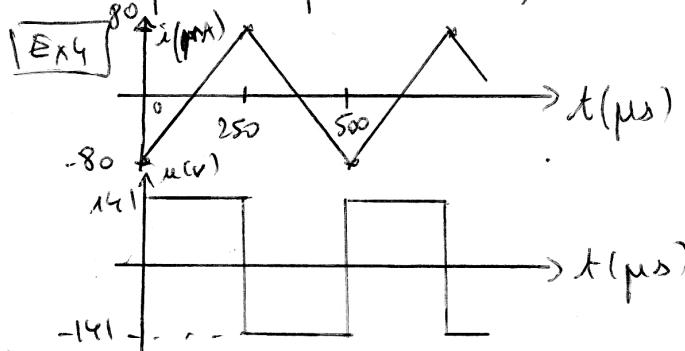

2/  $u = R i + L \frac{di}{dt}$

3/ Bobine idéale  $\Rightarrow R = 0$  et  $u = L \frac{di}{dt}$

4)  $0 \leq t \leq 250 \mu s: \Delta i = +160 \text{ mA} = 160 \cdot 10^{-3} \text{ A}$   
 $\Delta t = 250 \mu s = 250 \cdot 10^{-6} \text{ s}$   
 $u = 220 \times 10^{-3} \times \frac{160 \times 10^{-3}}{250 \cdot 10^{-6}} = 141 \text{ V}$